

13-602 次卧北飘窗开裂漏水

| 序号 | 名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 主材费(含损耗) | 人工费 | 辅材费 | 其他费用 | 确认综合单价 | 小计 | 备注 |
|-------------|----------------------|---------|--|----------------|-----|----------|-----|-----|--------|--------|---------|---------------------|
| 一、次卧北飘窗开裂漏水 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 成品保护 | | 彩条布 | m ² | 8.5 | 10 | 20 | 5 | 30(吊绳) | 65 | 552.5 | 彩条布或安全网搭设 |
| 2 | 铲除装饰面层至结构层 | | 1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封胶填充物 | m ² | 8.5 | 0 | 80 | 10 | | 90 | 765 | 高空蜘蛛人 |
| 3 | 弹性聚氨酯发泡剂填充 | | 弹性聚氨酯发泡剂填充 | m ² | 8.5 | 35 | 80 | 10 | | 125 | 1062.5 | 地面操作工 |
| 4 | 对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵 | 东方雨虹或德高 | 1.部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比1:32,封堵平均厚度: 20mm | m ² | 8.5 | 55 | 80 | 10 | | 145 | 1232.5 | 弹线、手推式切割机切割 |
| 5 | 窗台大理石安装 | | 1.材料品种、规格:海螺水泥32.5 2.大理石 | m ² | 8.5 | 60 | 80 | 10 | | 150 | 1275 | 人工电锤凿除 |
| 6 | 防水施工 | 东方雨虹或德高 | 1.防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料/ SUP-301聚氨酯防水涂料/ JSA聚合物水泥防水涂料/ 2.涂料厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:无纺布 | m ² | 8.5 | 65 | 80 | 10 | | 155 | 1317.5 | 995#密封胶胶 |
| 7 | 内墙钢丝网片加固 | 立邦\多乐士 | 墙面挂网批涂防水内墙腻子并打磨 | m ² | 8.5 | 55 | 80 | 10 | | 145 | 1232.5 | S200小型喷涂机涂膜 1.2厚 |
| 8 | 内墙弹性涂料 | 立邦\多乐士 | 涂刷内墙涂料二遍 | m ² | 8.5 | 60 | 80 | 10 | | 150 | 1275 | 2cm厚1:3水泥砂浆粉刷 |
| 9 | 窗台与窗框交接 | 东方雨虹或德高 | 窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理 | m | 8.5 | 55 | 80 | 10 | | 145 | 1232.5 | 指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理 |
| 10 | 现场清理建筑垃圾袋运至指定地点 | | 垃圾袋袋运至指定地点 | m ² | 8.5 | 0 | 80 | 20 | | 100 | 850 | 完工后现场清理 |
| 11 | 小计 | | | | | | | | | | 10795 | |
| 1 | 清单分项合计 | | | | | | | | | | 10795 | |
| 2 | 税金(3%)=(清单分项合计)*(9%) | | | | | | | | | | 971.5 | |
| 3 | 工程总价=清单分项合计+税金 | | | | | | | | | | 11766.5 | |

