

报价函至：崇德物业管理（深圳）有限公司无锡分公司

报价单位：无锡华迅电梯智能科技有限公司（公司代表：惠嘉琪 13961867131）

报送时间：2024.3.20星期三

报价事由：无锡清扬路茂业观园电梯修理事宜

约定意向：①本次报价有效期为30天；②本次报价内容未经双方认可，任何一方均不能向第三方透露，避免引起纠纷；③本次报价含税、含材料配送费；④我司开具3%增值税专用发票，税务部门施行税收优惠时票面为1%（按开票实际时间计）；⑤付款方式：付总价50%后我司备料进场，修理完成并通过项目验收后付二期款45%，预留5%质保金至完全履行质保义务后至迟30天内结清；

我司承诺：①图片真实反映现场状态；②施工前我司将依据维保合同相关要求对人员进行安全教育培训；③所有操作均按贵司要求提供施工前、施工中、施工后照片或过程见证；④我司现场作业人员均为我司自有专业人员，且持相应特种设备操作人员证；⑤施工工具、器材、辅料我司自备，且符合施工要求；⑥施工过程中自觉接受项目管理处全流程监督；⑦遵守属地主管部门关于消防、环保（含噪音）、特种设备相关方面法律法规及规章制度；以上如有违反，我司承担全部损失及责任；

感谢贵司一直以来的信任和支持！我司将秉持安全为先的理念，全力保障贵司该批设备平稳运

7号货梯

序号	涉及问题	修理内容	型号规格	现场图	单位	数量	单价	小计	备注
1	曳引轮磨损严重，钢丝绳落槽，运行一周期滑移量超过设定值	更换曳引轮	ZPML-A198/620-5*10		件	1	4000	4000	
2	钢丝绳及曳引轮磨损导致曳引力不足	更换钢丝绳	8*19S+NF-φ10mm		米	1300	15	19500	
3	变频器散热风扇老化损坏	更换变频器风扇	DF4808BA		只	3	130	390	
4	称重计数器损坏，称重异常	更换称重传感器	SL-5V1-0.75t		只	1	570	570	
5	变频器汇流模块老化	更换汇流模块	PMB1200V		件	3	560	1680	
6	控制柜圆柱电容	更换控制柜圆柱电容	FXA6800MFD 400VDC		件	4	640	2560	
7	层站电源印板损坏	更换层站电源印板	280704G01		块	3	1050	3150	
8	闸瓦磨损严重，有安全隐患	更换闸瓦	ZMPL	/	套	1	1480	1480	分段式闸瓦，拆卸后方可拍照
9	制动器动作不同步，开合闸有异响且动作有卡阻	更换制动器	P101041C27 6-04		只	1	4650	4650	

10	减速开关橡胶轮老化,触点开合不灵敏	更换减速开关	S3-B		套	4	90	360	
11	轿厢对重导轨磨损老化间隙过大运行晃动	更换轿厢及对重导轨	P126004B000G		套	8	600	4800	
12	轿厢及对重油杯老化不吸油	更换轿厢及对重油杯	大方杯,带油毡款		只	4	50	200	
13	高压电源板老化	更换高压电源板	P203722B000G01		套	1	600	600	
14	平层感应器老化感动作异常	更换平层感应器/YG-28高速	YX401C097-01		套	1	600	600	
15	楼层显示灯损坏无信号	更换到站灯及线缆	/		只	4	680	2720	
16	补偿链碰擦张紧开关	重新布线后将开关更换到另一侧	/		台	1	1500	1500	
17	称重传感器反馈数据异常	更换称重传感器	DZK-SL01		套	1	500	500	
18	轿厢缓冲器锈蚀严重,电气开关老化	更换轿厢缓冲器	ZOB		套	1	3600	3600	
19	对重缓冲器锈蚀严重,电气开关老化	更换对重缓冲器	ZOB		套	1	3600	3600	
20	补偿链刷蹭张紧开关	重新布线后将开关更换到另一侧	/	/	台	1	1500	1500	
21	载荷试验+平衡系数	进行载荷试验	/	/	台	1	1000	1000	如平衡系数不足需补充对重块,需额外采买裁剪钢制对重,试验进行前,不可预估
22	人工费	/	/	/	台	1	12000	12000	
23	单台合计						70960		

7号客梯

序号	涉及问题	修理内容	型号规格	现场图	单位	数量	单价	小计	备注
1	钢丝绳及曳引轮磨损导致曳引力不足	更换钢丝绳	8*19S+NF-φ10mm		米	1300	15	19500	
2	曳引轮轮槽磨损严重,钢丝绳落槽	更换曳引轮	ZPML-A198/620-5*10		只	1	4000	4000	

梯  
2021

3	变频器风扇老化运行异常	更换变频器风扇	DF4808BA		只	3	130	390	
4	称重计数器损坏无数据反馈	更换称重传感器	SL-5V1-0.75t		只	1	570	570	
5	称重压力传感器无数据反馈, 称重异常	更换称重传感器	DZK-SL01		套	1	500	500	
6	变频器汇流模块老化, 输出不稳定, 导致频繁故障	更换汇流模块	PMB1200V		件	3	560	1680	
7	控制柜圆柱电容	更换控制柜圆柱电容	FXA6800MFD 400VDC		件	4	640	2560	
8	层站电源印板缺失或损坏	更换层站电源印板	280704G01		块	26	1050	27300	
9	闸瓦磨损严重, 有安全隐患	更换闸瓦	ZMPL	/	套	1	1480	1480	分段式闸瓦, 拆卸后才可拍照
10	制动器动作卡阻, 动作不同步, 开关反接	更换制动器	P101041C27 6-04		只	1	4650	4650	
11	减速开关橡胶轮老化磨损动作不可靠, 上端站有开关滑脱	更换减速开关	S3-B		套	4	90	360	
12	高压电源板老化, 保险丝规格有误	更换高压电源板	P203722B00 0G01		套	1	600	600	
13	轿厢显示不全, 闪屏或点阵缺显	更换轿厢显示印板	P235710B00 0G		块	1	1250	1250	
14	配套轿厢显示通讯板老化, 接触不良	更换轿厢通讯印板	LC130A100		块	1	655	655	
15	轿厢对重导轨磨损老化间隙过大运行晃动	更换轿厢及对重导轨	P126004B00 0G		套	8	600	4800	
16	轿厢及对重油杯老化不吸油	更换轿厢及对重油杯	三菱		只	4	50	200	
17	平层感应器老化感动作异常	更换平层感应器	ZPAD01-001+ZPAD01-002		套	1	1850	1850	
18	平层感应器老化感动作异常	更换平层感应器/YG-28高速	YX401C097-01		套	1	600	600	
19	楼层显示灯损坏无信号	圆球型	/		只	2	680	1360	

智能  
0078034

20	补偿链刮擦张紧装置	重新布线将开关更换到另一侧, 更换开关	/	/	台	1	1500	1500	
21	载荷试验+平衡系数	进行载荷试验	/	/	台	1	1000	1000	如平衡系数不足需补充对重块, 需额外采购裁剪钢制对重, 试验进行前, 不可预估
22	人工费	/	/	/	台	1	12000	12000	
23	合计	88805							
总计		159765							

