

电梯维修报价单

梅里香舍小区 45 幢右电梯因钢丝绳断股现已停运，且该幢两台电梯日常故障多发，两台电梯均频繁报变频器过热保护故障、主板通讯故障，故障原因系电梯变频器及主板老化导致，需更换维修相关部件才可解决。

现对该幢两台电梯作出针对性维修，相应的报价如下（价格单位：人民币元）

两台电梯合计报价清单如下：

序号	维修项目名称	品牌规格型号	费用明细			备注
			单价	数量	总价	
1	曳引钢丝绳	8*19S+NFC10mm 高速钢芯	12.8	750 米	9600	6 根/18 层（右 梯）
2	钢丝绳拆旧、换新更换人工费		3800	1 台	3800	右梯
3	绳头涨力、二次保护、调试、调整费		400	1 台	400	右梯
4	维修辅助材料（运输、二次保护、螺栓螺丝、油漆、垫片、清洗油、抹布手套、高速黄油等）		400	1 台	400	右梯
5	125%砵码制动试验费		600	1 台	600	右梯
6	专用曳引轮	WYT-T400MM（含齿轮盘 整套）	3650	1 套	3650	右梯
7	曳引轮安装维修更换人工费		2500	1 台	2500	右梯
8	变频器维修（模块、 驱动板、互感器）	MEIDEN	3000	2 套	6000	双梯
9	主板维修调试	ZXK（专用协议）	2600	2 块	5200	双梯
10	门机电动机维修	YVP90	420	1 个	420	左梯
11	外呼板	ZXK（专用协议）	440	3 块	1320	左梯
12	运行接触器（含辅助触头）	施耐德 55A	400	4 套	1600	双梯
13	小 计	35490 元				
14	开票税金 9%	3194.1 元				
15	合 计	¥：38684.1 元				

右电梯报价清单如下：

序号	维修项目名称	品牌规格型号	费用明细			备注
			单价	数量	总价	
1	曳引钢丝绳	8*19S+NFC10mm 高速钢芯	12.8	750 米	9600	6 根/18 层（右 梯）
2	钢丝绳拆旧、换新更换人工费		3800	1 台	3800	
3	绳头涨力、二次保护、调试、调整费		400	1 台	400	
4	维修辅助材料（运输、二次保护、螺栓螺丝、油漆、垫片、清洗油、抹布手套、高速黄油等）		400	1 台	400	
5	125%砵码制动试验费		600	1 台	600	
6	专用曳引轮	WYT-T400MM（含齿轮盘 整套）	3650	1 套	3650	
7	曳引轮安装维修更换人工费		2500	1 台	2500	
8	变频器维修（模块、 驱动板、互感器）	MEIDEN	3000	1 套	3000	
9	主板维修调试	ZXK（专用协议）	2600	1 块	2600	
10	运行接触器（含辅助 触头）	施耐德 55A	400	2 套	800	
11	小 计	27350 元				
12	开票税金 9%	2461.5 元				
13	合 计	¥：29811.5 元				

现场部件照片：



左电梯报价清单如下：

序号	维修项目名称	品牌规格型号	费用明细			备注
			单价	数量	总价	
1	变频器维修(模块、驱动板、互感器)	MEIDEN	3000	1 套	3000	
2	主板维修调试	ZXK (专用协议)	2600	1 块	2600	
3	门机电动机维修	YVP90	420	1 个	420	
4	外呼板	ZXK (专用协议)	440	3 块	1320	
5	运行接触器 (含辅助触头)	施耐德 55A	400	2 套	800	
6	小 计		8140 元			
7	开票税金 9%		732.6 元			
8	合 计		¥: 8872.6 元			

现场部件照片：

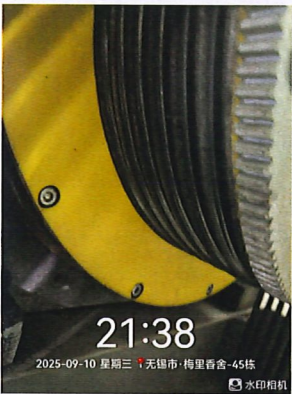
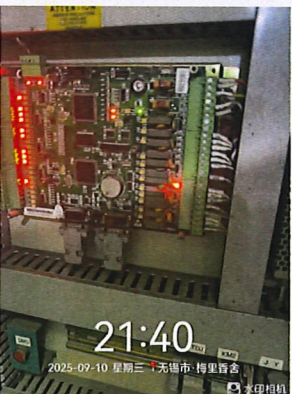


备注：（注：此电梯配件是含有厂家专用的程序协议）

- 1. 上述电梯维修费用（包含税金、运输、更换、安装人工费、调试费等）请贵公司尽快审核、落实回复，且是否“同意维修更换”请签字确认，并回执至我司。
- 2. 依照《合同条款》有关规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则；甲方也可以自行采购零配件，乙方对零配件更换收取适当人工费和程序调试费。
- 3. 若因电梯维修费用问题停梯造成业主投诉及不符合安全使用规范要求、检验合格不通过，或市场管理监督局查处、处罚等所产生的全部损失均由贵方承担！

无锡市骏图机电工程有限公司
2025 年 9 月 15 日

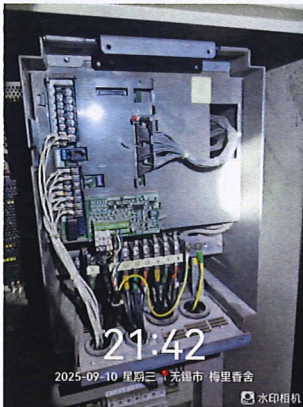
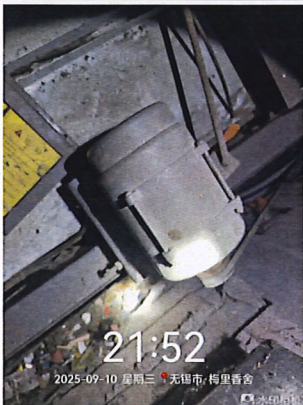
梅里香舍 45 幢右梯:

序号	维修部位及事项说明	照片
1	钢丝绳断股	 21:33 2025-09-10 星期三, 无锡市·梅里香舍 水印相机
2	曳引轮磨损	 21:38 2025-09-10 星期三, 无锡市·梅里香舍-45栋 水印相机
3	变频器老化 (过热及过电流故障)	 21:40 2025-09-10 星期三, 无锡市·梅里香舍 水印相机
4	主板老化 (通讯故障)	 21:40 2025-09-10 星期三, 无锡市·梅里香舍 水印相机

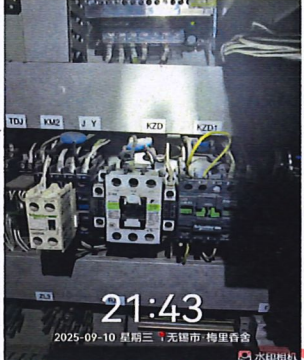


5	接触器老化（触点接触不良日常故障高）	
---	--------------------	--

梅里香舍 45 幢左梯:

序号	维修部位及事项说明	照片
1	变频器老化（过热及过电流故障）	
2	主板老化（通讯故障）	
3	门机电机损坏（开关门卡阻异响）	



4	外呼板缺笔画或无显示	 21:45 2025-09-10 星期三 无锡市·梅里香舍 水印相机
5	接触器老化（触点接触不良日常故障高）	 21:43 2025-09-10 星期三 无锡市·梅里香舍 水印相机

无锡市骏图机电工程有限公司
2025年9月15日

无锡市骏图机电工程有限公司
3202130068130